

SOKKIA

(The Sign Of Precision)

URDU MANUAL FOR SOKKIA TOTAL STATION

اردو کتاب برائے سوکیا ٹوٹل اسٹیشن



SUNDER TRADING COMPANY

Suit # 11, Ground Floor , Lodhi Arcade ,42-Ferozpur Road ,
Lahore .

Tel: 0092 (42)37568108 , 37530930

Fax : 0092 (42)37530930

Cell: 0092-300-9427482 , Or 0092-321-9427483

E-mail : sunder66@hotmail.com

Website : www.sundersurveying.com, www.sokkiapakistan.com

S.No	(INDEX) انڈیکس	Page no.
1	INTRODUCTION	4
2	TOPOGRAPHIC SURVEY (URDU)	7
3	JOB DEFINING	10
4	TRAVERSE SURVEY	11
5	S-O LAYOUT	13
6	SURFACE AREA CALCULATION	14
7	MLM (MISSING LINE MEASUREMENT)	17
8	REM (REMOTE ELEVATION MEASUREMENT)	19
9	OFFSET MEASUREMENT	21
10	KEY FUNCTIONS	22
11	JOB DOWNLOAD	23
12	FEATURE CODE LIBRARY	24
13	CERTIFICATES	27
14	SOKKIA WORKSHOP	28

تعارف

لیزر ٹوٹل اسٹیشن

سوکیا ٹوٹل اسٹیشن (CX) سی۔ ایکس ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷ میں لیزر لگی ہوئی ہے جس کی رینج تمام ماڈلز میں ۵۰۰ میٹر تک ہے۔

لیزر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ (Prism) پرزم رکھے بغیر سامنے والے (object) آبجیکٹ یا گراونڈ کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیزر ٹوٹل اسٹیشن سے بہت کم روشنی میں بھی سروے کیا جا سکتا ہے۔

ان ٹوٹل اسٹیشن میں گائیڈ لائنٹ کا آپشن بھی دیا گیا ہے جس سے سیٹنگ آؤٹ میں ٹارگٹ والے آدمی کو مدد ملتی ہے کہ (point) پوائنٹ کس طرف لگانا ہے۔

ٹوٹل اسٹیشن میں پوائنٹ کو ۳ طرح سے پڑھا جاسکتا ہے۔

۱ - پرزم

۲ - شیٹ

۳ - لیزر

ان آپشن پر کام کرنے کے لئے پہلے مطلوبہ آپشن کو (On) آن کرنا ہوتا ہے۔ آن کرنے کے لئے shift کا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے اور مطلوبہ آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔

Cx ماڈلز میں کچھ نئے آپشنز بھی متعارف کروائے گئے ہیں جیسے کہ observation کے لئے الگ سے ایک بٹن دیا گیا ہے جو مشین کے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہے جس کو Trigger button بھی کہتے ہیں۔ اس سے باآسانی ٹارگٹ کو observe کیا جاسکتا ہے۔



اس کے علاوہ Cx ماڈلز میں Usb کا آپشن بھی موجود ہے جس سے آپ بغیر data cable کے اپنا ڈیٹا usb میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس کی تفصیل آگے manual میں بیان کی گئی ہے۔

Cx ماڈلز میں دونوں اطراف اسکرین دی گئی ہے سوائے Cx-107 کے۔ جس سے سروے کرتے وقت بہت آسانی ہوتی ہے ۔

Cx ماڈلز میں Star key کا آپشن بھی متعارف کروایا گیا ہے جس سے جاب میں رہتے ہوئے ہی instrument settings کو تبدیل کیا جاسکتا ہے اور سیٹنگ بدلنے کے لئے cnfg میں جانے کی ضرورت

نہیں پڑتی جس سے سروے کرنے والے کو آسانی ہوتی ہے۔


TOPOGRAPHIC SURVEY

(CX) سی-ایکس ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷
کی مدد سے۔


سب سے پہلے آپ مشین کو مطلوبہ پوائنٹ پر سیٹ کریں اور مشین کو لیول کر لیں۔ پھر مشین کو آن کریں۔

آن کرنے کے بعد مشین اپنے پہلے پیج پر آجائے گی۔ جس میں آپکو Meas, Shv, Oset, Coord نظر آئے گا۔

پھر آپ func کا بٹن دبائیں گے تو پیج تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح func کے بٹن سے پیج تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

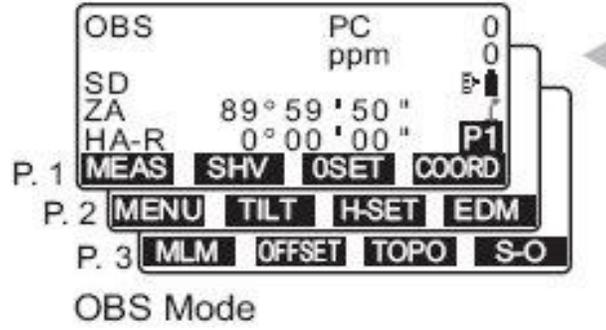

نیچے دکھائی گئی تصویر اسٹیٹس اسکرین کی ہے۔ جو
 esc پریس کرنے سے آتی ہے۔ یہاں 4 آپشن ہوتے ہیں
 obs, usb, data, cnfg سب سے پہلے کنفیگریشن
 پریس کریں اور اسے E.N.Z پر سیٹ کر لیں۔

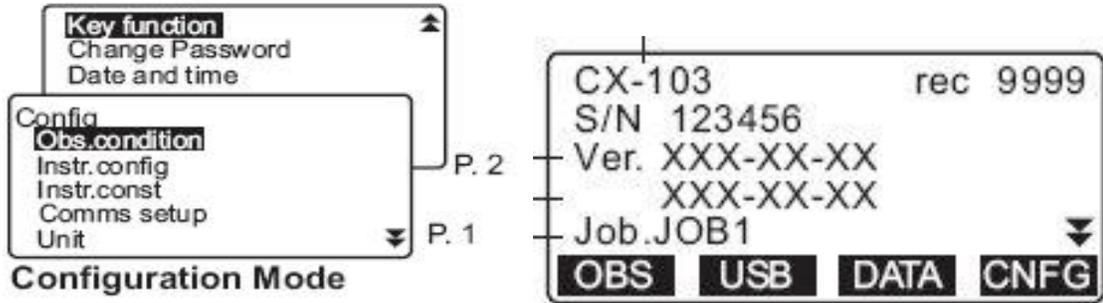

یہ سیٹنگ obs condition میں جا کر تبدیل کی
 جاسکتی ہیں۔

Cnfg میں ہی units کا آپشن ہوتا ہے۔ یعنی میٹر، فٹ،
 وغیرہ۔

سیٹنگ کرنے کے بعد obs میں جا کر co-ord کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور occ orientation میں جا کر اسٹیشن کے (co-ordinates) کو آرڈینیٹس اینٹر کریں پھر Bs-Az کے آپشن میں جائیں اور horizontal angle کو 0 کریں اور ریکارڈ کروالیں اس طرح آپ کا اسٹیشن ریکارڈ ہو جائے گا. occ orientation میں آپکو انسٹرومنٹ ہائٹ اور ٹارگٹ ہائٹ بھی دینی ہوگی. اس کے بعد (observation) آپسرویشن میں جا کر پوائنٹس ریکارڈ کر لیں گے.

NO: 0.000
 EO: 0.000
 ZO: <Null>
 PT AUTO100000
 HI 1.200m
LOAD BS AZ BS NEZ RESEC

Coord.
Occ. Orien.
 Observation
 EDM

Backsight
 Take BS
 ZA 40° 23' 13"
 HA-R 40° 42' 15"
 HA-R
REC OK

JOB بنانے کا طریقہ۔

Status screen پر ڈیٹا کے آپشن میں جا کر job پر اینٹر کریں۔ job selection پر اینٹر کریں پھر f1 پریس کریں تو جاب لسٹ سامنے آجائے گی۔ پھر جس جاب کو سلیکٹ کرنا ہو اس پر جا کر اینٹر کریں۔

```
Data
JOB
Known data
Code
```

اگر جاب کا نام تبدیل کرنا ہو تو job detail میں جا کر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے نیچے scale factor کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے بعد esc پریس کر کے status screen پر آجائیں گے۔

```
JOB selection
: JOB 1
Coord search JOB
: JOB 1
LIST
```

```
JOB
JOB selection
JOB details
JOB deletion
Comms output
Comms setup
```

JOB selection	
JOB01	46
*JOB02	254
JOB03	0
JOB04	0
JOB05	0

Traverse survey Or Change Point Survey

Using CX 101, 102, 103, 105, 107.

سب سے پہلے آپ مشین کو مطلوبہ پوائنٹ پر سیٹ کریں اور مشین آن کریں۔ آن کرنے کے بعد مشین کو لیول کر لیں۔ جاب بنانے اور اسے سلیکٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ٹوپوگرافی میں تھا۔

اب اگر ہمیں اپنے اسٹیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے تو پہلے ہم اس جگہ کے (co-ordinates) کو آرڈینیٹس کو ریڈ کروائیں گے جہاں ہمیں اپنا اسٹیشن شفٹ کرنا ہے اور ان (co-ordinates) کو آرڈینیٹس کو ریکارڈ کروالیں گے۔ پھر مشین کو بند کر کے اس جگہ جائیں گے جہاں اسٹیشن شفٹ کرنا ہے۔ اب دوبارہ OCC

orientation میں جائیں گے اور اس جگہ کے
(co-ordinates) کو آرڈینیٹس کو load کرائیں گے جو
ہم نے پہلے ریکارڈ کروائے تھے۔

پھر ہم Bs-Nez میں جا کر پہلے اسٹیشن کے
(Co-ordinates) کو آرڈینیٹس اینٹر کریں گے اور
اسے ریکارڈ کروائیں گے۔

اس طرح اب یہ پوائنٹ ہمارا اسٹیشن بن جائے
گا۔ Traversing کو چیک کرنے کے لئے ہم
observation میں جائیں گے اور پچھلے اسٹیشن کے
پوائنٹ کو ریڈ کرائیں گے اگر اس کے کو آرڈینیٹس
میچ ہو گئے تو traversing ٹھیک ہوئی ہے۔

Traverse close کرنے میں ملی میٹر کا فرق آسکتا
ہے۔

S-O Option (Lay Out)

اگر ہمیں اپنے ریکارڈ کئے ہوئے پوائنٹ کو چیک کرنا ہے یا پھر کسی پوائنٹ کو lay out کرنا ہے تو ہم S-O کے آپشن کو استعمال کریں گے۔

اس آپشن کو استعمال کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے status screen پر obs کو سلیکٹ کریں گے اور func کی مدد سے پیج کو تبدیل کریں گے جب S-O کا آپشن آجائیگا جو کے پیج ۳ پر موجود ہے تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے اور S-O Data کو اینٹر کریں گے۔

اگر ہمارے پاس پوائنٹ جاب میں موجود ہیں تو load کا آپشن سلیکٹ کر کے پوائنٹ سلیکٹ کر لینگے یا پھر پوائنٹ کے کو آرڈینیٹس اینٹر کریں گے اور ok کا بٹن پریس کریں گے۔

پھر dHA جو کے horizontal angle ہے اسے مشین کو گھما کر زیرو کریں گے اور meas کا بٹن پریس

کریں گے۔ اب S-OHD کو جب تک meas کروائیں گے جب تک وہ بھی زیرو نہ آجائے ۔

جب یہ دونوں زیرو ہوجائیں گے تو ہمارا پوائنٹ locate ہوجائے گا۔

S-O Coord
Np: 100.000
Ep: 100.000
Zp: 50.000
HR 1.400m
LOAD DISP OK

S-O
Occ.Orien
S-O data
Observation
EDM


S-O Δ HD 0.820m
dHA 0°09'40"
HD 2.480m
ZA 75°20'30"
HA-R 39°05'20"
STOP

S-O Δ HD 0.820m
dHA 0°09'40"
HD 2.480m
ZA 75°20'30"
HA-R 39°05'20"
REC DIS ← → MEAS

Area Calculation

ٹوٹل اسٹیشن کی مدد سے کسی بھی جگہ کا ایریا نکالا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی باونڈری وال کے کو آرڈینیٹس پڑھیں ہیں تو ہم اس کا ایریا بھی معلوم کر

سکتے ہیں۔ ایریا کے آپشن پر جانے کے لئے ہم status screen سے obs کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ پھر func سے پیج تبدیل کر کے menu پر آئیں گے جو کہ پیج ۲ پر موجود ہوگا۔ پھر ہم arrow keys کی مدد سے Area calculation کے آپشن کو اینٹر کریں گے۔

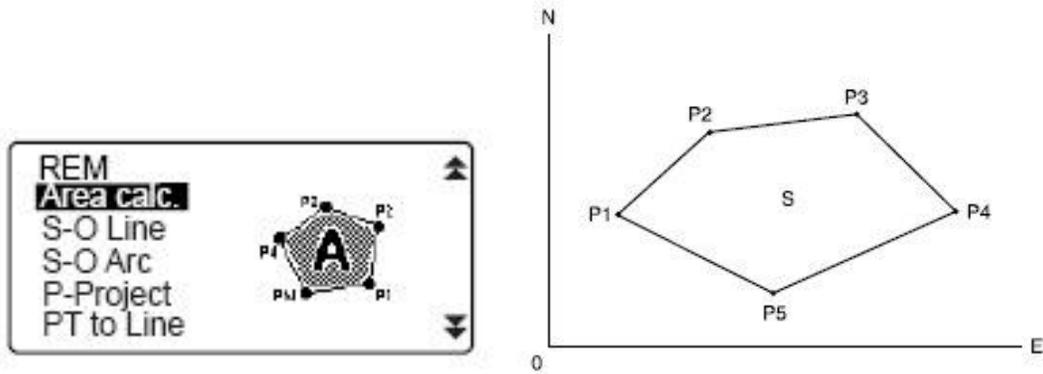

اگر آپ پہلے سے موجود پوائنٹس کا ایریا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو load پریس کر کے مطلوبہ پوائنٹس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جب وہ تمام پوائنٹس جن کا ایریا آپ کو معلوم کرنا ہے سلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ calc کو اینٹر کریں گے تو آپ کو ان پوائنٹس کا ایریا معلوم ہو جائے گا۔

```
Pt. Pt.001
Pt. Pt.002
Pt. Pt.004
Pt. Pt.101
Pt. Pt.102
↑↓·P FIRST LAST SRCH
```

```
01:Pt_01
02:
03:
04:
05:
LOAD OBS
```

```
01:Pt.004
02:
03:
04:
05:
LOAD
```

اگر آپ کے پاس پوائنٹس موجود نہیں ہیں اور آپ سائٹ پر جا کر پوائنٹس پڑھ کر ایریا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ Area Calculation کے آپشن میں جا کر Obs کو سلیکٹ کرینگے اور پوائنٹ کو meas کرلینگے اور ok پریس کرینگے تو ہمارا پوائنٹ اینٹر ہو جائیگا۔ اس طرح ہم تمام پوائنٹس کو اینٹر کرلینگے اور پھر calc کے آپشن کو پریس کرینگے تو ہمارا ایریا calculate ہو جائیگا۔

اس طرح ہم ۲ طریقوں سے ایریا معلوم کر سکتے ہیں۔

01: Pt_01
02:
03:
04:
05:
OBS

N 12.345
E 137.186 0
Z 1.234 0
ZA 90° 01' 25"
HA-R 109° 32' 00"
REC MEAS OK

PT 5
SArea 468.064m²
0.0468ha
HArea 431.055m²
0.0431ha
REC OK

01: Pt_01
02: Pt_02
03: Pt_03
04: Pt_04
05:
CALC OBS

MLM (Missing Line Measurement)

MLM دو پوائنٹس کے درمیان کا فاصلہ بتاتی ہے۔

ہم دو طریقوں سے MLM معلوم کر سکتے ہیں۔

۱- اگر ہمارے پاس پوائنٹس پہلے سے موجود ہوں اور
جاب میں محفوظ ہوں۔

۲- اگر ہم پوائنٹس observe کروا کر MLM معلوم
کرنا چاہ رہے ہوں۔

MLM معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے obs میں

جاکر MLM کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ آپشن

پیج ۳ پر موجود ہے۔ اب اس آپشن میں جا کر پہلے
ٹارگٹ کو meas کریں گے۔ اب دوسرے ٹارگٹ کو

فوکس کر کے MLM

پریس کریں گے تو مشین ہمیں horizontal, vertical,
slope تینوں فاصلے بتا دیگی۔

MLM
Set PT1
SD
ZA 80° 42' 15"
HA-R 140° 42' 15"
MOVE MEAS MLM P1

MLM
Occ.Orien.
MLM

MLM
SD 20.757m
HD 27.345m
VD 1.012m
MOVE REC MEAS MLM P1

MLM
Set PT2
SD 0.123m
ZA 80° 42' 15"
HA-R 140° 42' 15"
MOVE REC MEAS MLM P1

اگر ہم پہلے سے موجود پوائنٹس کا MLM معلوم کرنا

چاہ رہے ہیں تو ہم MLM میں جا کر Co-Ord کا آپشن

سلیکٹ کریں گے اور پہلے ٹارگٹ کے کو آرڈینیٹس

اینٹر کریں گے اور ok پریس کریں گے۔ اسی طرح

دوسرے پوائنٹ کے کو آرڈینیٹ بھی اینٹر کریں گے

اور ok پریس کریں گے۔ اس طرح مشین ان پوائنٹس کا MLM بتا دیگی۔

```

MLM
Set PT1
SD
ZA 80° 42' 15"
HA-R 140° 42' 15"
COORD S/% Tgt.h P2
    
```

```

MLM
Occ.Orien.
MLM
    
```

```

Input Coord
PT1
PT2
    
```

```

PT1
N 20.000
E 30.000
Z 40.000
LOAD REC OK
    
```

```

MLM
SD 20.757m
HD 27.345m
VD 1.012m
MOVE REC MEAS MLM P1
    
```




REM (Remote Elevation Measurement)

Rem سے ہم اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کی height معلوم کر سکتے ہیں۔

Rem کے آپشن میں جانے کے لئے اپنی status screen سے obs کو سلیکٹ کریں۔ پھر func سے

پیج تبدیل کریں اور menu کو سلیکٹ کریں جو کہ پیج ۲ پر موجود ہے۔ پھر Rem کو سلیکٹ کر لیں۔

پھر جس جگہ کی height معلوم کرنی ہو اس کے toe کو فوکس کریں اور meas پریس کریں۔ پھر Rem سلیکٹ کر کے مطلوبہ ٹارگٹ کے اس پوائنٹ تک فوکس کریں جہاں تک کی height معلوم کرنی ہو اور stop کا بٹن پریس کریں۔ اس طرح مطلوبہ ٹارگٹ کی height معلوم ہو جائے گی۔

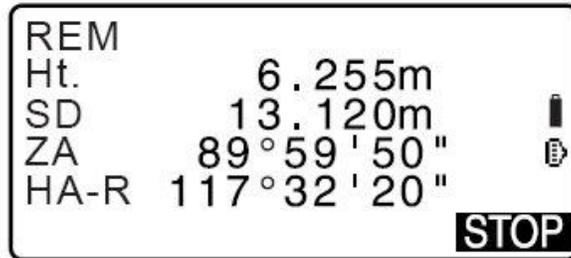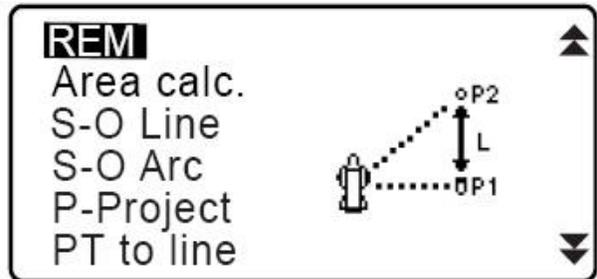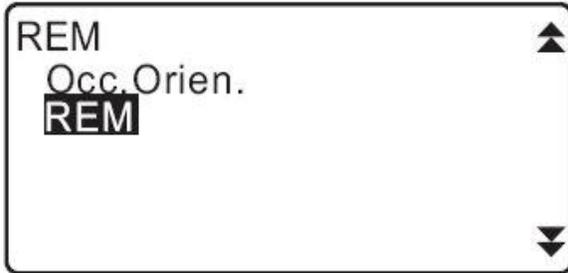

OFFSET MEASUREMENT

ٹوپوگرافی کرتے وقت اگر کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ براہ راست نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو offset آپشن کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔


اس ٹوٹل اسٹیشن میں ۳ طریقوں سے offset معلوم کیا جا سکتا ہے۔

Offset by distance-

Offset by angle-

Offset by 2D-

ہم offsetDist پر اینٹر کریں گے اور اپنے ٹارگٹ پوائنٹ کی سمت اور فاصلہ اپنے offset point سے اینٹر کریں گے۔ پھر meas کے بٹن کو پریس کریں گے تو مشین ہمیں اپنے ٹارگٹ پوائنٹ کے کو آرڈینیٹس بتا دیگی۔

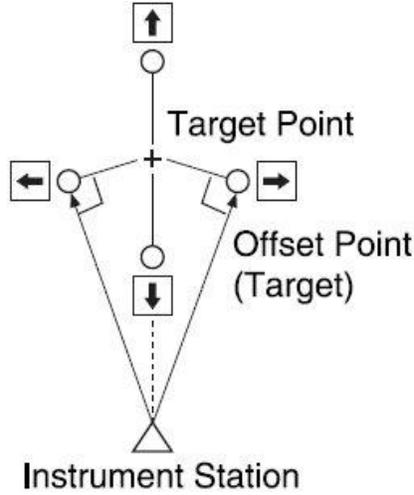

SD	34.770m	
ZA	80°30'10"	
HA-R	120°10'00"	
Dist:	2.000m	
Dir ec.	→	
		MEAS OK

Offset	
Occ.Orien.	
OffsetDist	
OffsetAng.	
Offset2D	

KEY FUNCTIONS

ان ٹوٹل اسٹیشن میں ہم آپشنز کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں اور اپنی آسانی کے مطابق جو آپشن جس پیج پر چاہیں وہاں سیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس ٹوٹل اسٹیشن میں پیج نمبر ۱ پر meas, SHV, OSET, COORD موجود ہیں مگر ہم اسے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم cofg میں جا کر key functions پر اینٹر

کریں گے۔ پھر Define کو سلیکٹ کریں گے اور کرسر یعنی Arrow keys کی مدد سے جو آپشن سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے سلیکٹ کر کے Ok کر دیں گے۔ اس ٹوٹل اسٹیشن میں ۲ سروئر اپنی مطلوبہ سیٹنگ الگ الگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔

Key function			
DIST	SHV	MLM	COORD
MENU	TILT	H-SET	EDM
MLM	OFFSET	TOPO	S-O
			OK

Key function			
DIST	SHV	OSET	COORD
MENU	TILT	H-SET	EDM
MLM	OFFSET	TOPO	S-O
			OK

DOWNLOADING

CX ماڈلز میں ڈیٹا کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنے کے لئے USB کا آپشن متعارف کروایا گیا ہے۔ جس سے با آسانی ہم اپنے ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی طرح کی کیبل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

USB سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے اپنی status screen سے usb کو سلیکٹ کریں۔ پھر

T-type یا S-type کو سلیکٹ کریں۔ اگر SDR۔
 فورمیٹ میں فائل کو ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم S-type
 کو سلیکٹ کریں گے۔ پھر اینٹر کریں اور save data کو
 اینٹر کریں۔ پھر جس job کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو اس کو
 اینٹر کریں گے تو اس job کے سامنے out لکھا
 آجائے گا۔ پھر اسے ok کر دیں۔ اس طرح ہماری job
 ٹرانسفر ہو جائے گی۔

USB
Save data
 Load known PT
 Save code
 Load code
 File status

USB
T type
 S type

Save data
Obs data
 Reduced data

* JOB01	Out
JOB02	254
JOB03	Out
JOB04	0
JOB05	0
	OK

JOB01. SDR
 Date : Jan/01/2012
 Time : 08:00
 Format: **SDR33**
 123.4MB / 3.8GB

OK

SOKKIA

FEATURE CODES LIBRARY

Code ID	Description	Code Type
AV	Air vaive	PC
BANK 1	River Bank	PC
Bank 2	River Bank	PC
BASE	Base of Stockpile	PC
BCABLE	Buried cable	PC
BDY	Cadastral boundary	PC
BDY1	Boundary line	PC
BDY2	Boundary line	PC
BEGIN	Starts sequence	CC
BH	Bore hole	PC
BLD	Building	PC
BOB	Bottom of bank	PC
BRICK	Use to modify line types	CC
BUS	Bus shelter	PC
BUSH	Bush	PC
CABBAGE	Tree type	CC
CABLE	Cable	PC
CDOFF	Coordinate by offset	CC
CH	Road change for cross-section	CCP
CHECK	Check obs (not plotted)	PC
CL	Old conlre line	PC
CLOSE	Join last line of loop	CC
CLSCV	End of curve at TP in loop	CC
CLSRECT	Lose three points	CC
DESC	Line file description	CCP
DESCBLD	Ddescribe building	CCP
DIST	Coordinate Distance	CC
DISTADJ	Coordinate by adjusted dist	CC
DRAIN	Drain line	PC
DUCT	Duct	PC
ENDCV	End of curve at a TP	CC
ENDLOOP	End of closed loop	CC
FCE	Fance	PC
FH	Fire hydrant	PC
FP	Foot path (no offsets)	PC
FINCV	End of curve at TP	CC
FP1	Foot path (offsets calod)	PC
FP2	Foot path (offsets calod)	PC
FP3	Foot path (no offsets)	PC
GAS	Gas valves	PC
GATE	Gate symbol	CC
GULLY	Gully	PC
GUTTER1	Gutter or road side channel	PC
GUTTER2	Gutter or road side channel	PC
HEDGE	Hedge	PC
IBDY	Include boundary	PC
IG	sump/catch pit (iron gate)	PC
INVERT	Invert level	PC
IS	iron splke (survey mark)	PC
ISLAND	Traffic island	PC
IT	Iron tube (survey mark)	PC
JC	Join to closest point	CC
JN	Join to next point	CC
JNS	Joins nearest of same code	CC

SOKKIA

FEATURE CODES LIBRARY

Code ID	Description	Code Type
JP	Joins to previous point	CC
JPT	Joins to specified point	CCP
KERB	Kerb line (no offsets)	PC
KERB1	Kerb line (no offsets)	PC
KERB2	Kerb line (no offsets)	PC
KERB3	Kerb line (offsets calcd)	PC
KERB4	Kerb line (offsets calcd)	PC
KERB5	Kerb line (offsets calcd)	PC
LAKE	Lake edge-not contoured	PC
LG1	Lip of gutter (offsets calcd)	PC
LG2	Lip of gutter (offsets calcd)	PC
LEN	Pattern length	CCP
LP	Lamp post	PC
MH	Main hole	PC
NEWCV	Start curve without pre obs	CC
OBJD	Omit boundary	PC
OIS	Old iron spike (survey mark)	PC
OIT	Old iron tube (survey mark)	PC
OP	Old peg (survey mark)	PC
PEG	Peg (survey mark)	PC
PHONE	Phone line	PC
PIN1	Pine line (offsets calcd)	PC
PIN2	Pine line (offsets calcd)	PC
PINE	Pine line (modilles tree)	CC
POND	Pond edge-not contoured	PC
POST	Post	PC
PP	Powerpole	PC
RAIL1	Railway line	PC
RAIL2	Railway line	PC
RD	Road number for cross-sect	CCP
RDBDY1	Road bdy (offsets calcd)	PC
RDBDY2	Road bdy (offsets calcd)	PC
RECT	Make rectangle	CC
RSH	Road spot ht. (offsets calcd)	PC
RWALL	Retaining wall	PC
SH	Spot height to be poltted	PC
SIGH	Road sign	PC
SIZE	Modifies the size of symbols	CCP
SS	Survey standard	PC
SSMH	Sanitary sewer main hole	PC
ST	Start of a new line	CC
START	Start of a new line	CC
STCV	Start of curve at a TP	CC
STLOOP	Start of a closed curve loop	CC
SUMP	sump/catch plt (iron gate)	PC
SWMH	Storm water main hole	PC
TOB	Top of bank	PC
TP	Telephone pole	PC
TREE	Evergreen tree (Type 1)	PC
TREE2	Declduous tree (type2)	PC
TRIG	Trig station (survey mark)	PC
WALL	wall	PC
WID	Width of line	CCP
WS	Water supply	PC



SOKKIA

TECHNICAL TRAINING PROGRAM

Sokkia Singapore Positioning Sales Pte Ltd
hereby certified that

FAISAL SHAUKAT - Sunder Trading Company

has completed a full session on

Sokkia Product Training


from 28 May to 31 May 2013

31 May 2013

Date



Ryan Almonte
Trainer

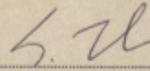

Shigehiko Tanihata
Director



SUNDER TRADING COMPANY

Suit # 11, Ground Floor , Lodhi Arcade ,42-Ferozpur Road ,
Lahore .

Tel: 0092 (42)37568108 , 37530930

Fax : 0092 (42)37530930

Cell: 0092-300-9427482 , Or 0092-321-9427483

E-mail : sunder66@hotmail.com

Website : www.sundersurveying.com, www.sokkiapakistan.com